





DIC フネン ソリッドカラー [厚み6mm製品用] 施工要領書

※施工前に施工要領書の内容をよくお読み下さい。

※各ページの **ご注意!** 及び9ページ、10ページの注意事項・免責事項もよくご確認下さい。

⚠ 安全上の注意	
 副資材または推奨の両面テープと接着剤を使用して施工して下さい。 落下の恐れがあります。	 建築基準法・火災予防条例などの法令・法規に従って施工して下さい。 火災の恐れがあります。
 切断作業時には、粉塵が発生しますので、防塵マスクや保護メガネ等を使用して下さい。 健康を害する恐れがあります。	 高所作業での足場の確認、および安全帯の使用を徹底して下さい。 ケガの恐れがあります。

■化粧板製品名

DIC フネン S80-6mm、DIC フネン SNA-6mm

製品名	DIC フネン S80-6mm	DIC フネン SNA-6mm
不燃認定	NM-4226-1、NM-4407-1 NM-4583、NM-0458、NM-4581	NM-4227-1、NM-4584 NM-0458
表面仕上げ	アクリルウレタン樹脂塗装	
製造元	DICデコール株式会社	

不燃認定番号は、梱包ラベルにてご確認いただけます。

■副資材

接着剤 DICフネン壁・天井ボード接着剤 (DICデコール株式会社)
両面テープ ダイタックDK1 (DICデコール株式会社)
アルミジョイナー DIC フネン用ジョイナーの形状、サイズは、別途お問い合わせ下さい。

■施工用資材推奨品

接着剤 ボンドMPX-1、ボンドSU25 (コニシ株式会社)
セキスイボンド #75-B (積水フーラー株式会社)
ボードロックSF (セメダイン株式会社)
ファイントラック (和翔商事株式会社)
パネルボンドMK-720 (株式会社タイルメント)
両面テープ ボンドTMテープW1、ボンドWF118 (コニシ株式会社)
ダブルタックテープ #532S (積水化学工業株式会社)
ボードテープ310 (セメダイン株式会社)
仮留めテープZK-55WS (和翔商事株式会社)
ボードタック (株式会社タイルメント)

ご注意!

- ・ビス、釘等で化粧板を施工することは出来ません。カケ、クラックの原因となります。
- ・お取り扱いによっては、クラックがはいることがありますので、本書をよくご確認の上、十分にご注意下さい。
- ・金具取り付けの際に、化粧板が変形したり、ビスが化粧板に触れると、クラックが発生する可能性があります。
金具を取り付ける場合は、化粧板に下穴を開け、直接下地と金具を固定するなどして、化粧板に負荷がかからないようにして下さい。
- ・クリーンルームには、SNA(1.0比重タイプ)を使用し、S80(0.8比重タイプ)をご使用にならないようお願いいたします。
- ・冬季等、低温で接着しにくい場合は、接着剤、両面テープを温めてからご使用下さい。
- ・浴室や外装には、使用できません。

■施工要領


【施工前の下地の確認】

- ・下地は不陸の無いように仕上げてください。
- ・タイルに施工する場合は、タイルの浮き・カケ等を施工用接着剤で充填した後、カチオン系樹脂下地材で平滑に仕上げてください。
- ・下地がけい酸カルシウム板の場合、テープの接着が悪い場合があります。市販のプライマー塗布をおすすめします。

施工可能な下地	・石膏ボード ・けい酸カルシウム板 ・フレキシブル板
<p style="text-align: center;">● ご注意！ ●</p> 施工に適さない下地	・湿気を帯びた下地 ・モルタル壁面、RC壁面への直貼り ・ALC射体への直貼り ・塗装面、クロス面、化粧面への直貼り


1

墨出し

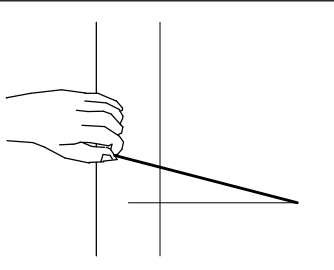

2

割付け

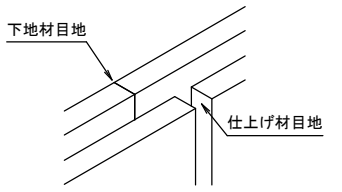

施工図に従い、施工箇所の下地に化粧板の割付けを行ってください。割付けの際、下地の目地と化粧板の目地が重ならないようにしてください。


● ご注意！ ●

【割付けに関して】

- ・ドアや天井照明器具廻りの仕上げの際には、化粧板をL型状態に切り込む事(図①)を避け、切り込みの無い様な割付け(図②)として下さい。
- 室圧差による壁、天井の動きや、ドア開閉の衝撃、機器の振動により、切り欠き部分からクラックが発生することがあります。


＜ドア開口部の例＞

(図①)

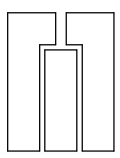


→

(図②)

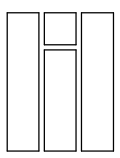

3


化粧板切断加工
面取り

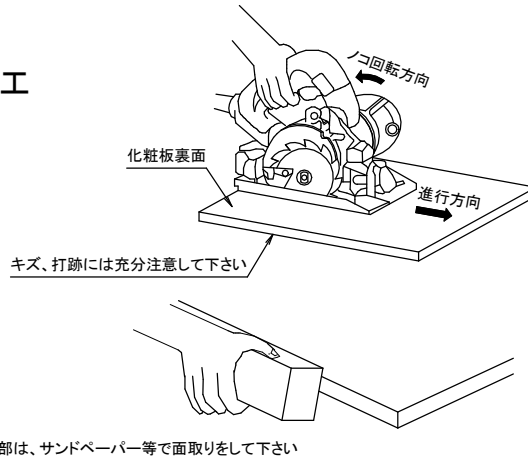

化粧板の加工(切断、穴あけ)

切 断	<p>電動マルノコを使用し、切断して下さい。 化粧板の裏面からマルノコを当て、刃先が化粧板表面から裏面に抜けるように切断して下さい。 (化粧面は、プロテクター仕様ではありません。「キズ・打跡」には充分注意して下さい) お手元のハンディソーに合った外形、刃厚でチドリ刃をご使用下さい。(又はなるべく刃数の多いチップソー) メラミン不燃化粧板用のチップソーでも切断することが出来ます。切れ味が悪くなった場合は、刃物を交換して下さい。</p>
切断部の木口・面取り加工	<p>サンドペーパー等を使用し、面取りをして下さい。 面取りは各作業所にて所定の大きさに仕上げ、必要な場合、タッチアップ塗料にて塗装して下さい。</p>
穴 あ け	<p>ハンドドリル又は電動ドリルを使用して下さい。</p>
開口部加工	<p>割付け上、やむを得ず切り込み部が発生する場合は、内コーナーは6R以上取るようにして下さい。 切断、穴あけ後は、サンドペーパーで木口を整えて下さい。 開口部では化粧板の変形によるクラックが発生しやすくなります。変形を抑えるため、図③の様に金属板や接着剤等を化粧板裏面にスペーサーとして配置することを推奨します。 例)厚さ0.8×30×50mm程度のサビ止めした鋼板をエポキシ系接着剤などで化粧板の裏に貼って下さい。 特にクリーンルームの場合は、開口部の裏面には必ずスペーサーを配置して下さい。</p>
面 取 り 方 法	<p>切断面はサンドペーパーに当木をそえて面取りして下さい。</p>

【図③】

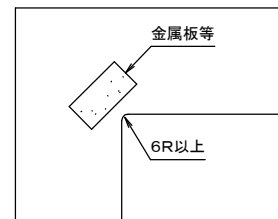

ご注意！


【切断時に関して】

- ・化粧面を下向きにして切断する場合は、汚れやスリ傷にご注意下さい。
- ❗ 切断時には粉塵が発生しますので、切断器具には粉塵吸引装置を設け、防塵マスク、保護メガネ等をご使用下さい。
- ❗ 粉塵が目に入った場合はこすらず流水で洗浄してください。また、吸引した場合は、うがい等を行って下さい。

4

化粧板の貼り方

- ・テープ、接着剤併用工法にて、化粧板を貼ります。
 - ・テープ、接着剤は、1ページに記載の副資材または推奨品を用いて下さい。
- ① 所定の位置に両面テープを貼り合わせ、強く押さえて基材に密着させます。
 - ② 所定の位置(両面テープのそば)に、接着剤を直径7mmのビード状(線状)で塗布します。
 - ③ 両面テープの離型紙をはがして、下地に貼り合わせます。

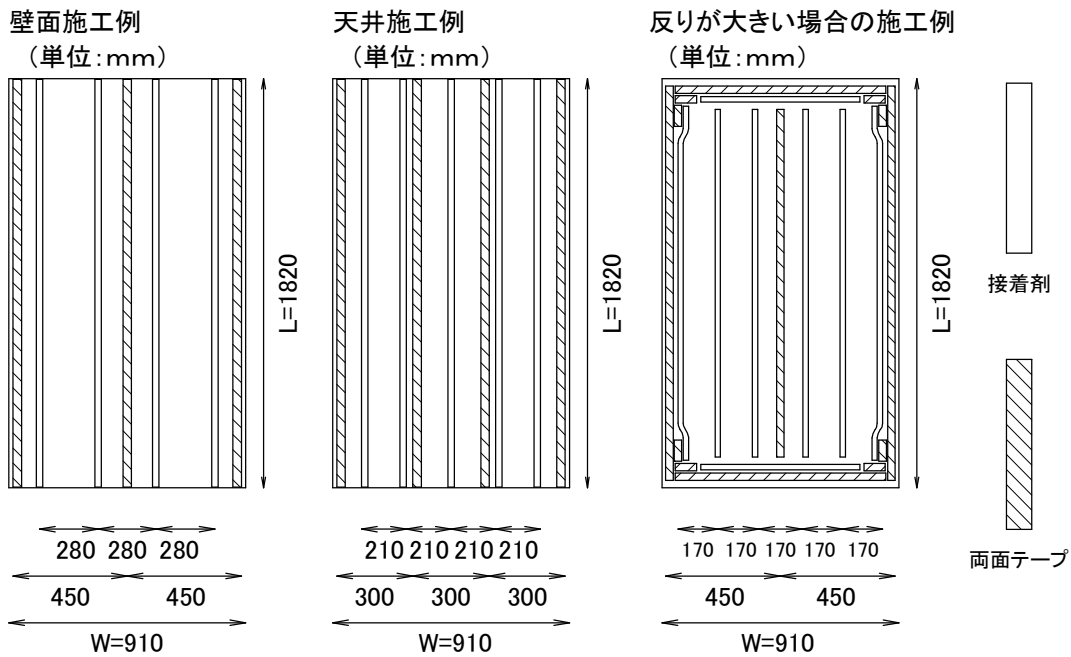

※突き付け施工等、精密な納まりを求められる場合は、下地と化粧板の両面テープを貼る部分に予めプライマーを塗布して下さい。より初期接着力が増します。


※天井に施工する場合は、ハット型ジョイナーの併用をお勧めします。

●化粧板1枚あたりの材料使用量(化粧板910mm×1820mm)

使用箇所 使用材料	壁面		天井		反りが大きい場合	
	ピッチ	使用量 (㎡当り)	ピッチ	使用量 (㎡当り)	ピッチ	使用量 (㎡当り)
接着剤	300mm 以内	0.8本 (0.5本)	220mm 以内	1.0本 (0.6本)	200mm 以内	1.4本 (0.9本)
両面テープ	450mm 以内	5.4m (3.3m)	300mm 以内	7.2m (4.3m)	450mm 以内	6.6m (4.0m)

5


化粧板の貼付け

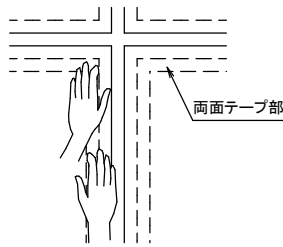

化粧板の位置を決めた後に、両面テープの位置を手で押さえこむようにして、化粧板を十分圧着させて下さい。30～40分経過後、再度表面より十分に圧着して下さい。

ご注意！

- ・貼付け前に、下地に凹凸がないことを確認して下さい。
- ・ゴムハンマーなどによる圧着は避けて下さい。
- ・手で勢いよく、化粧板を下地に押しつけないで下さい。

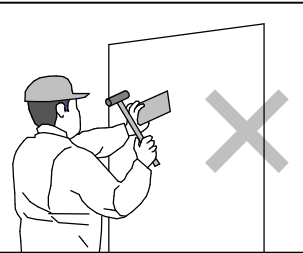


6

目地の処理

【目地材による目地の処理】

目地の間隔は、5mmとして目地材（コーキング材等）で仕上げて下さい。水道の取り付け孔は、下地への水まわりを防止するため、目地材で確実に防水して下さい。

マスキングテープの折り方

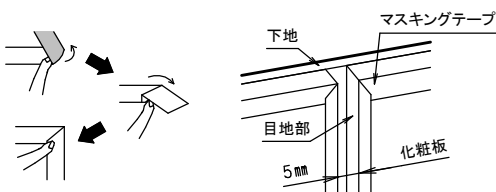


①マスキングテープ貼り

下地面に付着しているゴミ、油分、汚れなどをシンナーなどを浸したきれいな布でふき取り、十分乾かして下さい。目地の仕上がりをきれいにするため、化粧板の縁にマスキングテープを貼り付けます。テープの粘着剤が被着面を汚したり、残ったりしないものを使用して下さい。


ご注意！

化粧板端部の面取り部分にまで目地材がいきわたるよう、テープの貼り位置を調整して下さい。化粧面に少しかかるようにして下さい。

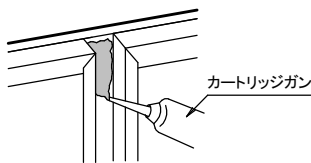



②目地材の充填

カートリッジガンで目地材を充填します。ノズルを目地に押しつけるようにして、目地材をすみずみまで十分に充填します。
※目地材は目地が黒ずまない防カビタイプで耐水性に優れたものをご使用下さい。

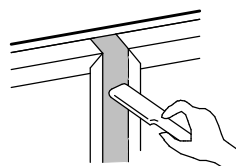

③ヘラ仕上


ヘラ仕上げを行います。
※内部まで目地材がゆきわたるよう十分に押さえて平らに仕上げして下さい。
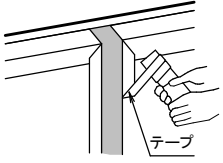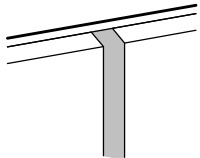
<p>※マスキングテープを除去する主なやり方として、木材の切れ端に巻きつけながら取り除く方法が用いられています。</p> 	<p>④マスキングテープの除去 へら仕上げが終わり次第、マスキングテープを取り除きます。目地材が付着していたらきれいな布で拭き取って下さい。</p>
	<p>⑤目地養生 目地養生(20℃1日)させて下さい。 目地材が硬化するまで、触れないで下さい。</p>

ご注意！
・下地に水がまわらないように目地材は確実に充填して下さい。

【ジョイナーによる目地の処理】

ジョイナーの差し込み部分には、あらかじめ目地材(コーキング材等)を注入して下地への水まわりを防止して下さい。ジョイナーは弊社専用ジョイナーをご使用下さい。

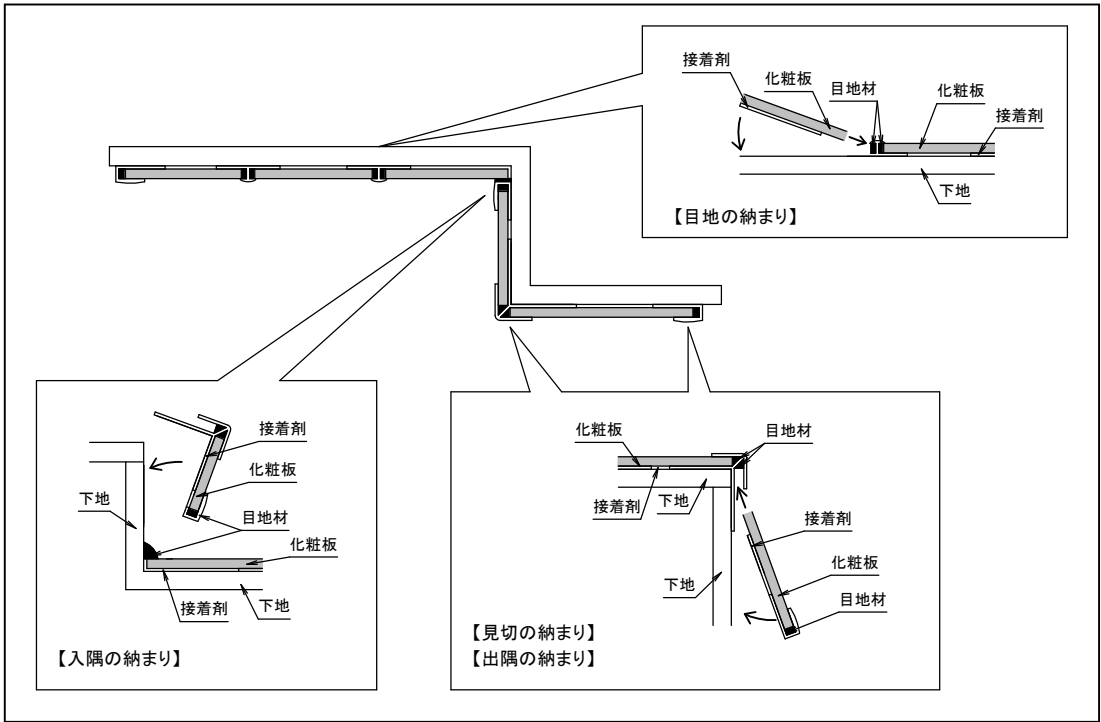

施工手順

- ①ジョイナーの差し込み部には、あらかじめ施工用接着剤または、シリコン系目地材を充填します。
- ②ジョイナーに化粧板を差し込み止め付けます。必要に応じてジョイナーは釘で固定して下さい。

ご注意！
・下地に水がまわらないように、ジョイナーの差し込み部分には必ず目地材等を充填して下さい。

7

養生

養生

取り付け後、24時間以上静置して下さい。

ご注意！

・養生シート等の貼り付けの際には、ガムテープ等強粘着のテープは使用しないで下さい。

8

清掃 片付け

清掃・片付け

化粧面の汚れは中性洗剤によりウエス等で拭き取って下さい。

残材は、作業所管理者の指示に従い処理して下さい。

9

自主検査

施工中及び施工終了後に、下記の品質管理チェックポイントを定め、自主検査を行って下さい。

項目	チェックポイント	チェック方法
化粧板の外観 (カラー) (つや) (汚れ) (損傷)	色違い 色むら つや違い つやむら 接着剤による汚れの付着 傷 クラック	目視 目視 目視 目視
化粧板の接着不良	中央部の膨らみ 端部の浮き	目視 反響音 目視 反響音
目地	目地幅 段差	目視
ジョイナー外観 (カラー) (つや) (汚れ) (損傷)	色違い 色むら つや違い つやむら 接着剤による汚れの付着 傷 クラック	目視 目視 目視 目視
ジョイナージョイント	隙間 段差 裏面シーリングの浮き	目視 目視

10

完了 引渡し

■クリーニング方法

化粧板の日常のクリーニングは、以下の通りに行ってください。

【日常のクリーニング方法】

柔らかい“ウエス”か“スポンジ”で水拭きをした後、水分を拭き取ってください。または、中性洗剤を水で薄めたもの(中性洗剤:水=1:100程度)で軽く拭いた後、水拭きを行い、水分を拭き取ってください。

ご注意！

- ・磨き砂、金属たわし、ナイロンたわし、研磨剤入り洗剤は、傷やつや変化の原因となりますので、使用しないで下さい。
- ・殺菌洗浄する場合には、カタログのテクニカルデータに記載されている、耐薬品性の試験結果を御参照下さい。
- ・カタログのテクニカルデータは参考値ですので、ご使用にあたっては十分なお検討をお願い致します。
- ・汚れが取りにくい場合は、無理に乾拭きせず水拭きや中性洗剤で拭き取り下さい。乾拭きで強く拭くと、艶が変わります。

■落ちにくい汚れに対するクリーニング方法

落ちにくい汚れについては、以下の方法を参考にしてください。


汚 れ	ク リ ー ニ ン グ 方 法
鉛 筆	上記、日常のお手入れより濃くした中性洗剤(1:20~50)で拭き取り、水拭き後、水分を拭き取ってください。
手 垢	同 上
水性マジック	同 上
油性ボールペン	無水アルコールで軽く拭き取り、水拭き後、水分を拭き取ってください。
油性マジック	同上。又は、上記で落ちない場合、アルコールの代わりにシンナーを使用して下さい。
靴 墨	同 上
クレヨン	同 上
口 紅	同 上
マニキュア	同上。又は除光液で拭き取り後、水拭きし、水分を拭き取ってください。

ご注意！

- ・汚れが落ちない場合に強く拭くと艶が変化する場合があります。
- ・アルコール、シンナー、除光液で表面を擦ると艶が変わります。汚れを取るために使用せざるを得ない場合は、部分的に使用し、軽く拭き取ってください。


■保管に関する注意事項

- 直射日光や湿気が多い場所を避け、風通しの良い屋内に保管して下さい。
- 地面への直置きは避け、平らな場所でパレットなどの上に平積みして下さい。
壁などに立てかけると、反りやクラックの原因になりますので、絶対におやめ下さい。
- 反り防止のため、平積みが一番上の板は化粧面を下に向けて保管して下さい。
また、製品の上にはあて板を置いて下さい。
- 傷つき防止のため、化粧面には合紙をあてて下さい。
- パレットには、製品の荷重に耐えうる十分な厚みの敷板を使用して下さい。

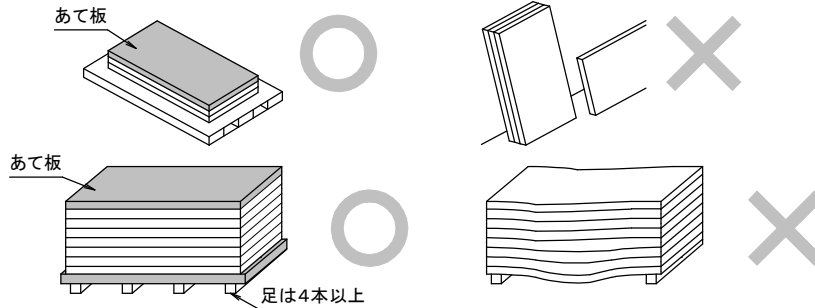

■持ち運びに関する注意事項

- 鋭角な器物との衝突や角当ては損傷の原因となります。
- 持ち運ぶ際には、2人作業で化粧板がたわまないように、立てて持ち運んで下さい。
- 化粧板は引きずるとキズの原因となります。
- 化粧面の一部を支点として取り扱わないで下さい。支点の化粧面にクラックが入ることがあります。
- 化粧板はたわむとクラックの原因となりますので、ゆすりや振りまわしはしないで下さい。

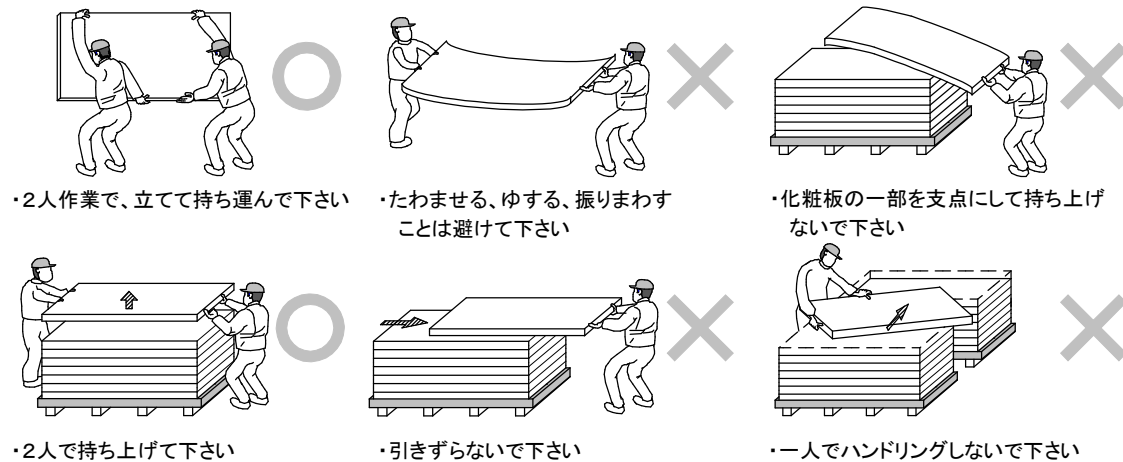

■その他の注意事項

①使用場所に関する注意

- ・常時、水分に接するような使用は避けて下さい。
 - ・凍結する可能性がある場所には使用できません。
 - ・玄関、トイレ等の水に浸される可能性がある場所に施工する場合には、化粧板はたたきから50mm以上上げてお使い下さい。
 - ・天井への施工は、910mm×1820mm(3'×6')板までとし、安全のため2人作業として下さい。
- △ 注意:浴室には使用しないで下さい。



②施工時、作業時に関する注意

- ・高所作業での足場の確認及び安全帯使用を徹底して下さい。
- ・局部荷重や衝撃により割れることがありますので、重量物を載せたり上に乗ったりすることはお避け下さい。

③廃棄時に関する注意


- ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき許可を受けた業者で適正な処理を行って下さい。

■火気使用場所に施工する場合の注意事項


ご注意！
火気設備の周囲に施工する場合は、防火上の規制に従って施工して下さい。

火災予防条例により、専用住宅、共同住宅等に設置される火気設備(コンロ等)の周囲は、構造規制されます。次のことを参考にして施工して下さい。

(1)ガスコンロ等を設置する場合、上方は1000mm以上、側面及び背面は150mm以上、化粧板から離して下さい。

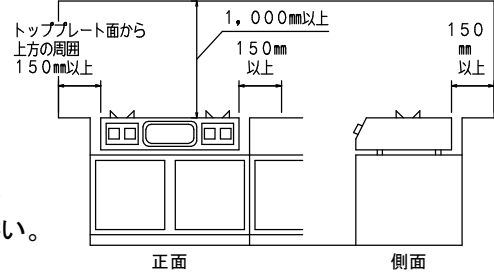

(2)コンロの側面及び背面から化粧板まで150mm以上離せない場合、化粧板とコンロの間に防熱板を設置して下さい。防熱板は、コンロから50mm以上離して下さい。

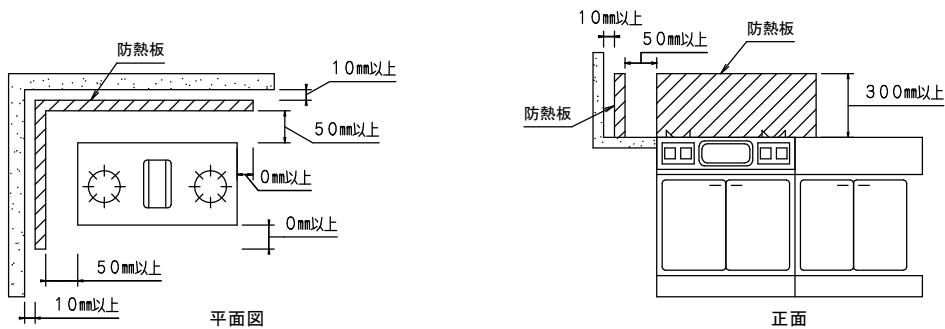

ガスコンロと化粧板との距離が近いと、コンロの熱や、加熱された鍋やフライパン等が触れることで化粧板の表面に変色や焦げが発生する場合があります。特に業務用コンロの場合は強い火力が予想されます。コンロ側面、背面と化粧板とは200mm以上間隔を取るか、防熱板を設置して下さい。以上の条件を満たしても、火が直接化粧板に当たらないようにご注意下さい。(変色や焦げが発生しても不燃性能には影響ありません)

※コンロの周囲の壁面構造も各自治体の火災予防条例などにより規制されますのでご注意下さい。

■免責事項

- ①本施工要領書に記載した取扱い注意事項が行われずに発生した不具合
- ②施工業者による施工、取扱いに起因する不具合
- ③建物の構造・振動・下地の変形・老朽化等、弊社の製品以外の外的要因により発生した不具合
- ④使用者もしくは第三者の故意または過失による不具合
- ⑤引き渡し後、構造・性能・仕様等の改造を行い、これに起因する不具合
- ⑥地震・台風等の天災、火災等の特殊要因により発生した不具合

DICデコール株式会社 建築材料営業部

東京
〒103-8233 東京都中央区日本橋3-7-20 ディーアイシービル
TEL:03-6733-6172 FAX:03-6733-6199

大阪
〒541-8525 大阪府中央区久太郎町3-5-19
TEL:06-6252-9551 FAX:06-6252-9713